

Scheinwerferhalter / Light Mount

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

| | |
|----|------|
| M5 | 3 Nm |
| M6 | 4 Nm |

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:


| | |
|----|------|
| M5 | 3 Nm |
| M6 | 4 Nm |

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.


1 Anbaublech
Mounting Bracket



NSW.05.004.003

Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

2 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw

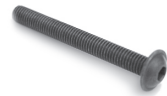


schwarz/black

M6 x 50 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 2

4 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw




schwarz/black

M5 x 30 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 4

3 Distanzbuchse
Spacer




schwarz/black

Da:14 Di:6,4 h:30

Anzahl/Pcs. 2

5 Bundbuchse
Flanged Spacer




schwarz/black

NSW.05.004.004


Anzahl/Pcs. 4

6 Gummitülle
Rubber Element




GT.00.12H3468

Anzahl/Pcs. 2

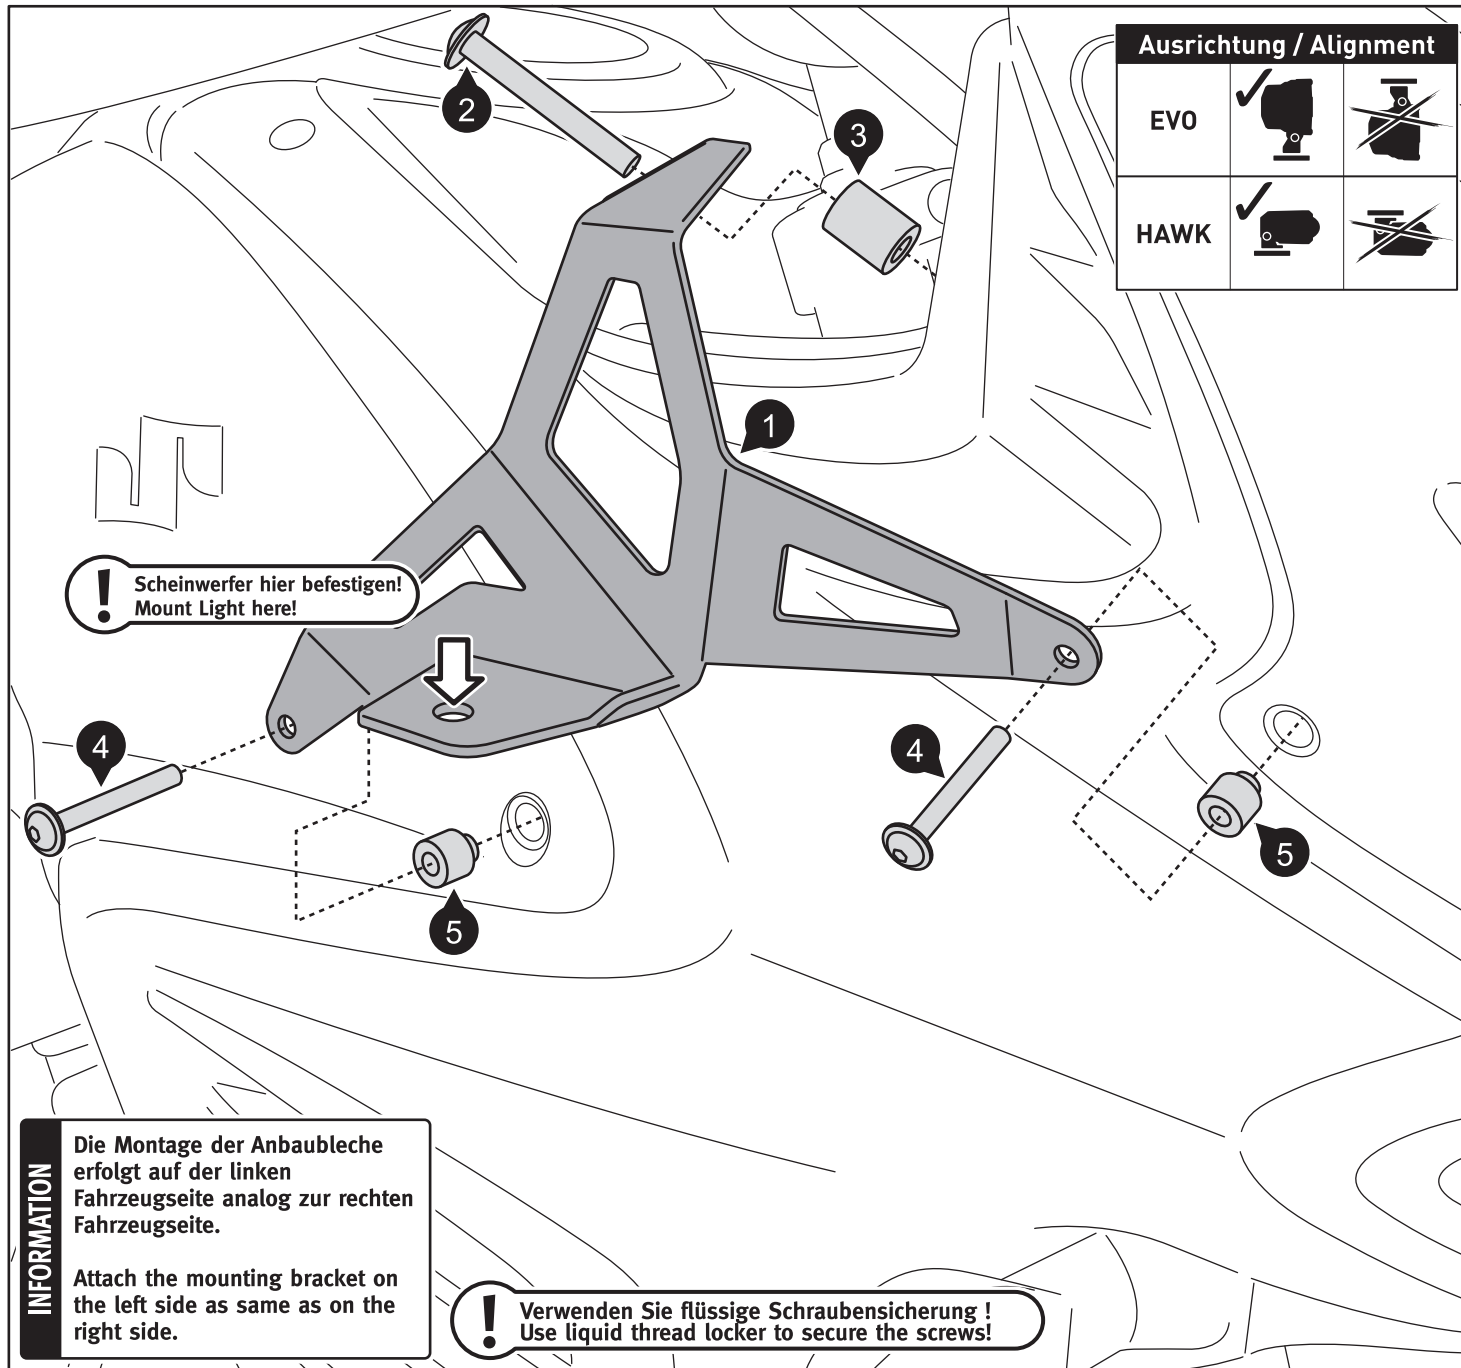

| Ausrichtung / Alignment | | |
|-------------------------|--|--|
| EVO | | |
| HAWK | | |

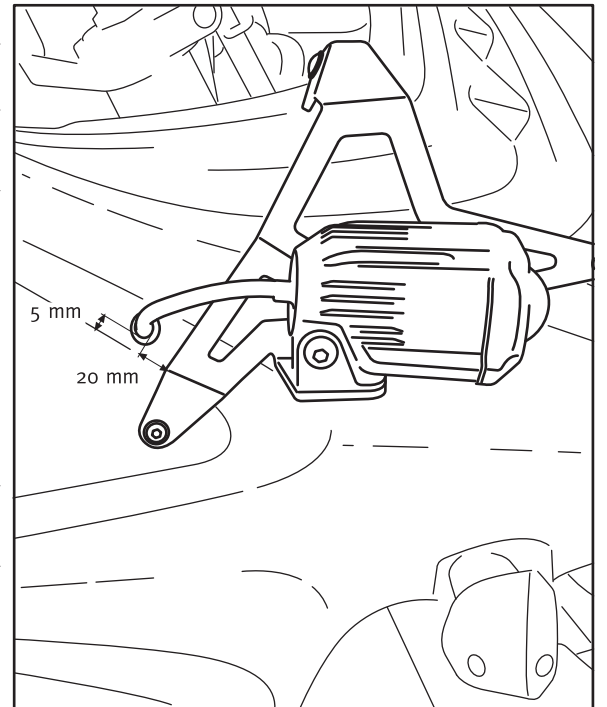

Um die Kabel der Scheinwerfer möglichst sicher und diskret verlegen können, sollten Sie beidseitig nach Montage der Anbaubleche (1) die Verkleidung durchbohren (Bohrdurchmesser: 10 mm). Setzen Sie nach dem Entgraten der Ränder die Gummitüllen (6) in die Bohrlöcher ein. Anschließend müssen Sie die Kabel der Scheinwerfer durch die Gummitüllen (6) führen und mit dem Bordnetz verbinden.

In order to install the cables of the Light safely and discreet, drill a hole at each side through the front cover at the shown position after mounting both mounting brackets (1) (hole diameter: 10 mm). Deburr the edges and insert the rubber elements (6) into the holes. Run the cables of the lights through the rubber elements (6) and connect it to the electrical system.